


Procedimento Para Montagem De Conexão Rápida Para Barramento Blindado BWW




- A conexão rápida é composta por um conjunto de 4 peças.

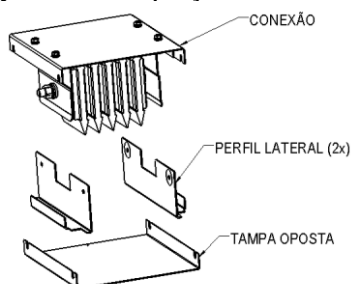


- Para se fazer a conexão entre trechos do Barramento Blindado, deve-se seguir os seguintes passos:


- 1) Aproximar os trechos e verificar se as etiquetas das fases estão coincidindo, retirar os 4 parafusos M6x12 existentes nas laterais dos trechos;

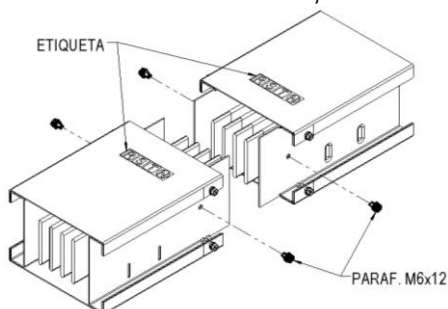

- 2) Encaixar os 2 perfis laterais da conexão e recolocar os parafusos M6x12;


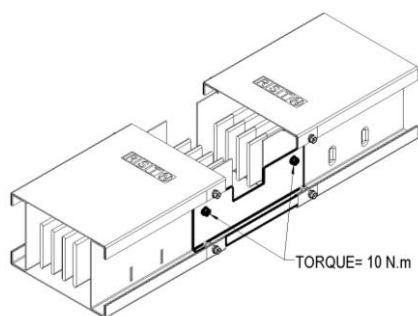


- 3) Afrouxar os 8 parafusos M6x25 das tampas (não é necessário retirá-los);

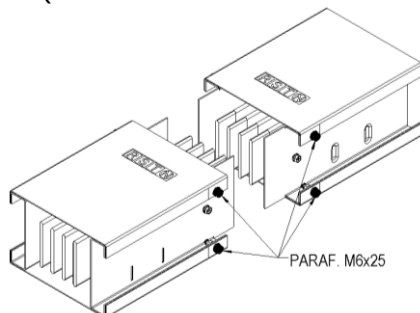

- 4) Caso um dos modelos envolvidos seja "Trecho Reto Horizontal sem Corta Fogo" (ver etiqueta na lateral), será necessário usar o gabarito para ajuste/alinhamento das barras, caso contrário ir para o passo seguinte (5);


- Colocar gabarito entre as barras e apoiar o mesmo no perfil lateral. O gabarito possui 2 tipos de marcações: TRH e OT, que significam respectivamente trecho reto horizontal e outros. Caso a conexão esteja sendo feita entre 2 trechos retos horizontais, encaixar as abas laterais dos 2 invólucros nas indicações TRH, caso esteja sendo feita entre um TRH e um outro trecho qualquer, encaixar as abas de TRH para o lado do trecho reto horizontal e as abas de OT para o lado do outro trecho.

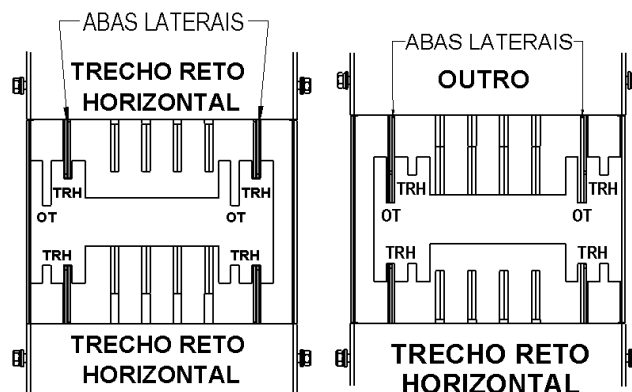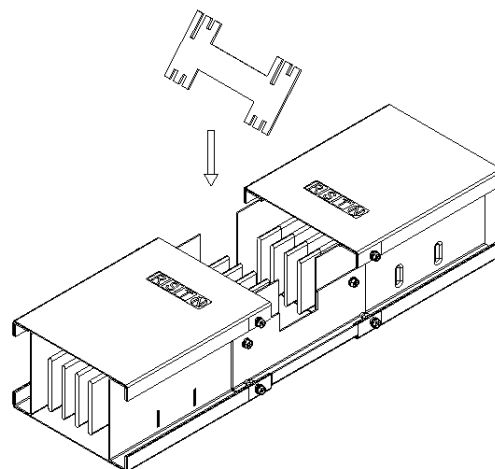

Procedimento Para Montagem De Conexão Rápida Para Barramento Blindado BWW




- Empurrar as barras do TRH, até que as mesmas encostem no gararito.

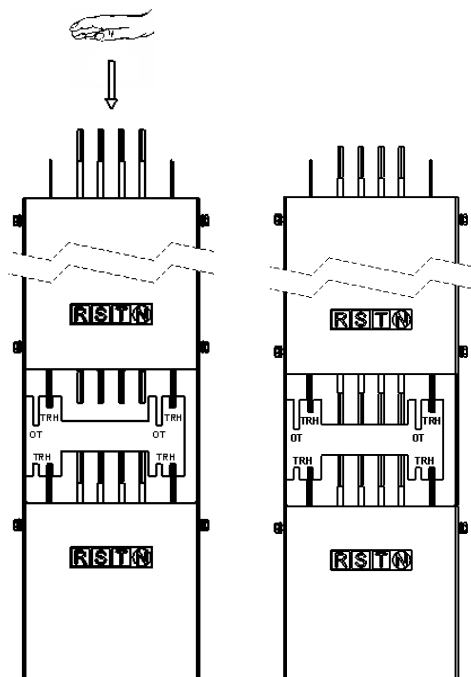


- Retirar o gabarito.

- 5) Inserir a conexão de forma alinhada com as barras e perfis laterais;

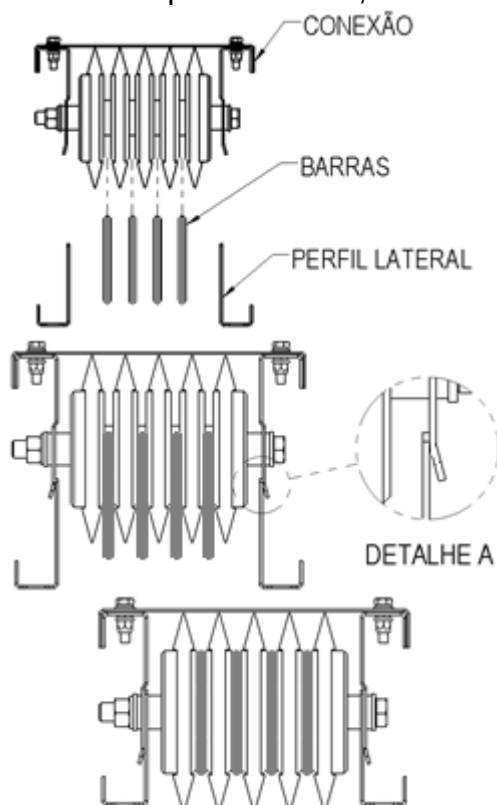


- A lateral da conexão deve ficar para o lado externo do perfil da lateral conforme mostrado no detalhe "A".

- 6) Verifique pelo lado da tampa oposta (ainda não montada) se a conexão ficou alinhada e com sobreposição (overlap) de aproximadamente 22 mm.

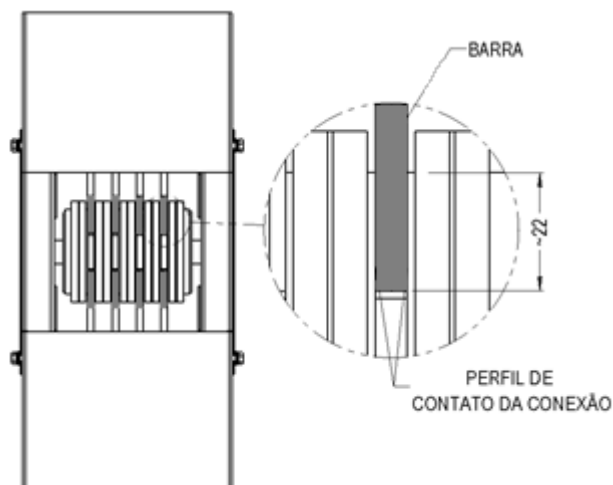

- 7) Caso a conexão não use a porca cisalhante, aperte a conexão pelo lado da porca com torque de 85 N.m, caso use, aperte pelo lado da porca cisalhante até o rompimento;

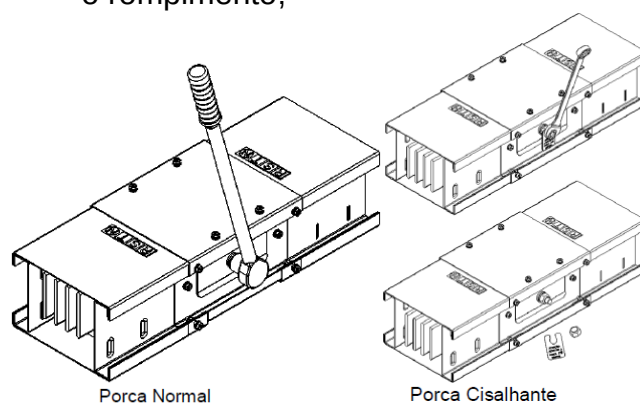

- 8) Colocar tampa oposta e reapertar os 8 parafusos afrouxados no item 3 (torque de 10 N.m).