


Procedimento Para Montagem De Conexão Rápida Para Barramento Blindado BWW MINI




- A conexão rápida é composta por um conjunto de 2 peças.

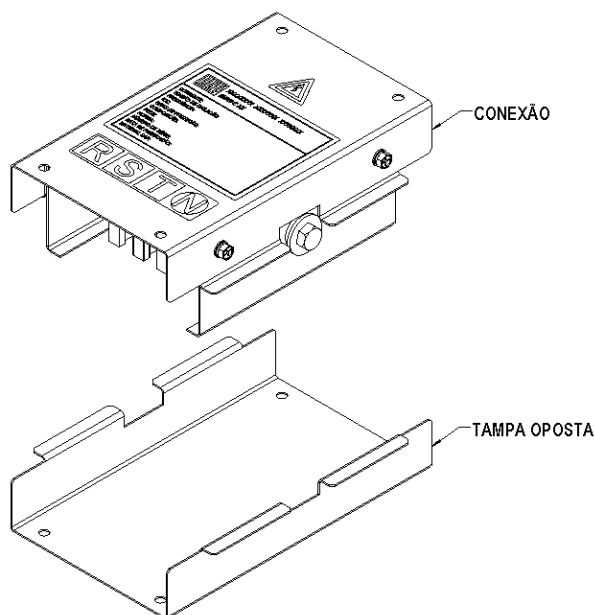


- Para se fazer a conexão entre trechos do Barramento Blindado, deve-se seguir os seguintes passos:


- 1) Aproximar os trechos e verificar se as etiquetas das fases estão coincidindo, retirar os 8 parafusos M5x16 existentes na tampa superior e inferior dos trechos;

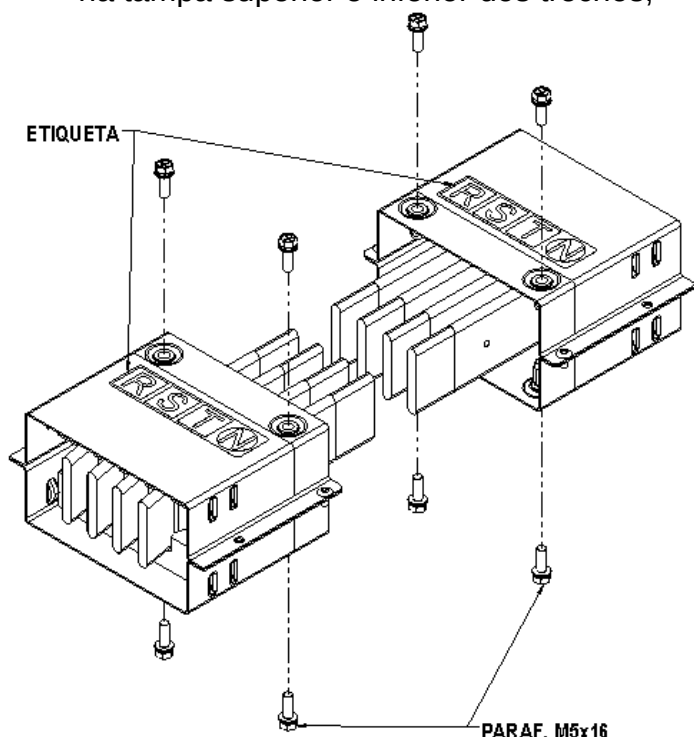

- 2) Encaixar a tampa oposta da conexão e recolocar os 4 parafusos M5x16 retirados no passo 1, torquea-os com 6 N.m;

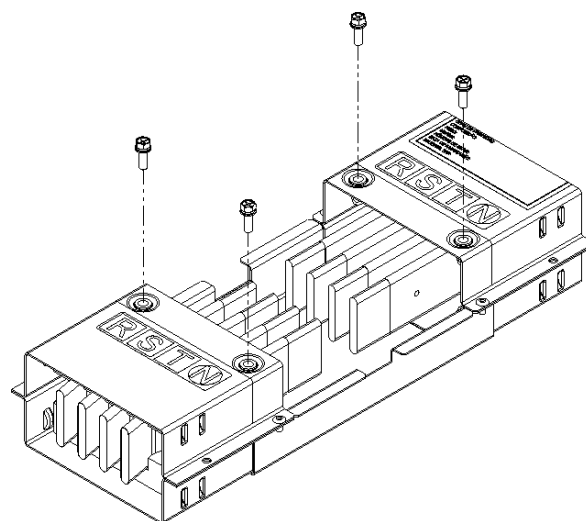

- 3) Inserir a conexão de forma alinhada com as barras e tampa oposta;

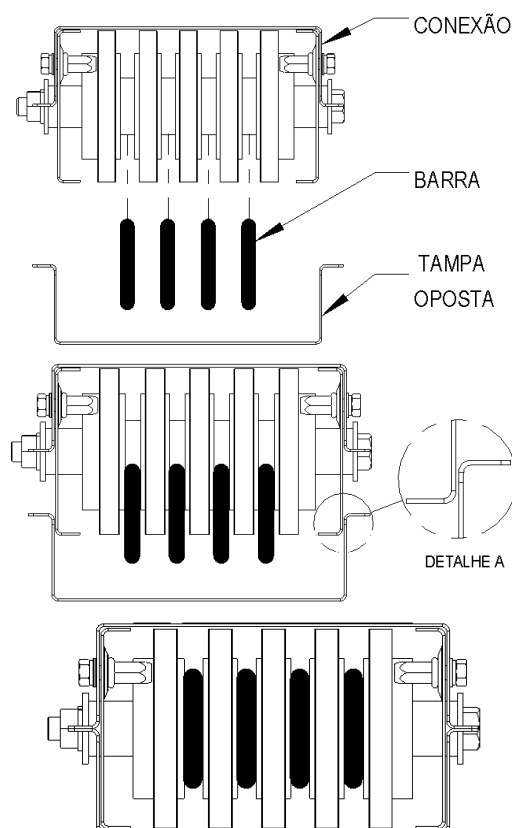


- A lateral da conexão deve ficar para o lado interno do perfil da tampa oposta, conforme mostrado no detalhe A.


Procedimento Para Montagem De Conexão Rápida Para Barramento Blindado BWW MINI



- 4) Após inserir toda a conexão, recolocar os outros 4 parafusos M5x16 retirados no passo 1, torquea-os com 6 N.m;

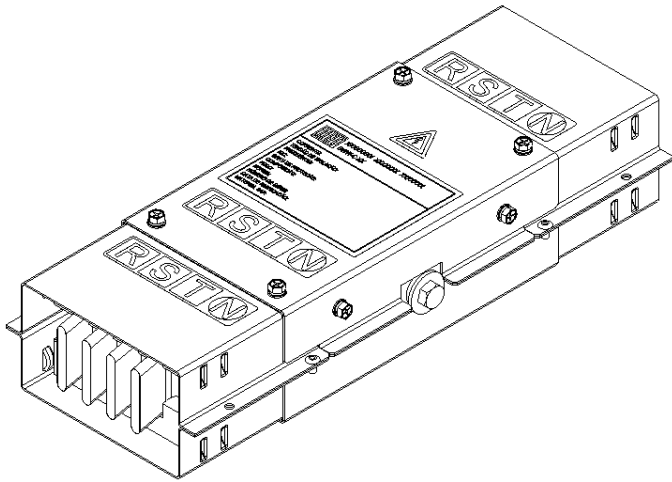

- 5) Aperte a conexão pelo lado da porca com torque de 10 N.m (para parafuso/tirante M6) ou 25 N.m (para parafuso/tirante M8).

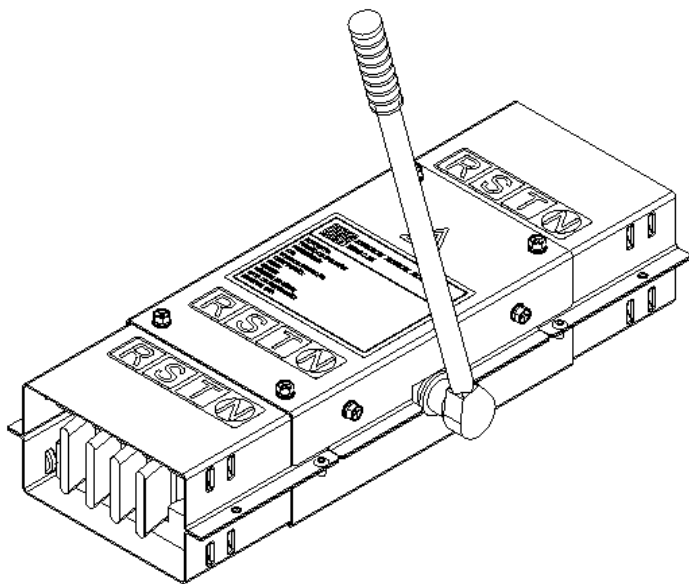

Nota:

Para inspeção visual (não obrigatória) dos contatos elétricos da conexão, é necessário soltar a tampa oposta;

