


Guia de Instalação, Operação e Manutenção

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Motores Elétricos

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

	ATENÇÃO! <p>A instalação, operação e manutenção do motor devem ser realizadas sempre por pessoal capacitado e autorizado, utilizando ferramentas e métodos adequados e seguindo as orientações contidas nos documentos fornecidos com o motor.</p>
--	---

As instruções apresentadas neste documento são válidas para motores WEG com as seguintes características:

- Motores de indução trifásicos e monofásicos (com rotor de gaiola).
- Motores trifásicos de ímãs permanentes.
- Motores trifásicos híbridos (com rotor de gaiola + ímãs permanentes).


Estes motores podem ser utilizados em áreas classificadas com os seguintes tipos de proteção:

- Segurança Aumentada - "Ex eb" ou "Ex ec".
- À Prova de Explosão - "Ex db" ou "Ex db eb".
- Proteção por Invólucro (poeira combustível) - "Ex tb" ou "Ex tc".

Detalhes da marcação podem ser encontrados na placa de identificação e no certificado do produto, que faz parte da documentação do motor. Para referência, este manual apresenta a lista de certificados para cada tipo de proteção e sua marcação. Além disso, as normas aplicáveis podem ser encontradas nos certificados do produto e no "Manual Geral de Instalação, Operação e Manutenção de Motores Elétricos para Atmosferas Explosivas" código 50034162. Este manual está disponível no site **www.weg.net**.

O objetivo deste manual é fornecer informações importantes que devem ser observadas durante o transporte, armazenagem, instalação, operação e manutenção dos motores WEG. Por esse motivo, recomendamos ler atentamente as instruções aqui contidas antes de fazer qualquer intervenção no motor. A não observação das instruções indicadas neste manual e demais referenciadas no site pode comprometer o tipo de proteção do motor, resultar em sérios danos pessoais e materiais, e ainda anular a garantia do produto. Qualquer componente adicionado ao motor pelo usuário, como por exemplo, prensa cabos, tampão, encoder, etc., deve atender o tipo de proteção do invólucro, o "nível de proteção de equipamento" (EPL) e o grau de proteção do motor, de acordo com as normas indicadas no certificado do produto.


Condições especiais de utilização:


	ATENÇÃO! <p>O símbolo "X" junto ao número do certificado, informado na placa de identificação do motor, indica que o mesmo requer condições especiais de instalação, utilização e/ou manutenção do equipamento, sendo estas descritas no certificado e fornecidas na documentação do motor. Para referência, o capítulo 8 apresenta a lista de certificados para cada tipo de proteção e sua marcação. A não observação destes requisitos compromete a segurança do produto e da instalação. A correta classificação da área de instalação e das características do ambiente é de responsabilidade do usuário. Motores elétricos possuem circuitos energizados e componentes girantes expostos que podem causar danos às pessoas.</p>
--	--

2 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Verifique as condições do motor no recebimento. Caso forem constatados danos, isso deve ser registrado por escrito junto ao agente de transporte, e comunicado imediatamente à empresa seguradora e à WEG. Nesse caso, nenhum trabalho de instalação deve ser iniciado antes que o problema encontrado tenha sido solucionado. As informações contidas na placa de identificação devem corresponder às da nota fiscal do produto, às condições do ambiente de operação onde o motor será instalado, ao tipo de proteção e ao EPL do motor. Caso o motor não for instalado imediatamente, recomenda-se armazená-lo em local limpo, seco, livre de poeira, vibrações, gases e agentes corrosivos e com uma umidade relativa do ar não superior a 60 %.

Para evitar a condensação de água no interior do motor durante o período de armazenagem, recomenda-se manter a resistência de aquecimento ligada (caso disponível). Para evitar oxidação dos mancais e assegurar uma distribuição uniforme do lubrificante, gire o eixo do motor manualmente pelo menos uma vez por mês (dando, no mínimo, 5 voltas) e deixando-o sempre numa posição diferente. Para rolamentos com sistema de lubrificação tipo Oil Mist, o motor deve ser armazenado na posição horizontal, independentemente da forma construtiva, com óleo ISO VG 68 no rolamento, com a quantidade indicada no manual disponível no site e o eixo deve ser girado manualmente uma vez por semana. Caso os motores sejam armazenados por mais de 2 anos, recomenda-se trocar os rolamentos, ou então removê-los, lavá-los, inspecioná-los e relubrificá-los antes da sua colocação em funcionamento. Após este período de armazenagem também se recomenda que os capacitores de partida de motores monofásicos sejam trocados devido a eventuais perdas das suas características operacionais.


	ATENÇÃO! <ul style="list-style-type: none">Todo manuseio do motor deve ser realizado de maneira suave para evitar impactos e danos aos mancais e com o dispositivo de transporte/travamento do eixo (caso fornecido) sempre instalado. Levante o motor sempre pelos olhais de içamento que foram projetados apenas para o peso do motor e que nunca devem ser usados para levantamento de cargas adicionais acopladas. Os olhais de içamento dos componentes, como caixa de ligação, tampa defletora, etc., devem ser utilizados apenas para manusear estas peças quando desmontadas. Informações adicionais sobre os ângulos máximos de içamento estão indicados no manual geral disponível no site.Meça periodicamente a resistência de isolamento do motor e antes de energizá-lo pela primeira vez. Verifique os valores recomendados e os procedimentos de medição no manual geral no site.
--	--

	ATENÇÃO! <p>Durante a instalação, os motores devem estar protegidos contra partidas acidentais. Confira o sentido de rotação do motor, ligando-o a vazio antes de acoplá-lo à carga.</p>
--	---

Remova os dispositivos de transporte e de travamento do eixo (caso fornecidos) antes de iniciar a instalação do motor. Motores só devem ser instalados em aplicações, ambientes e forma construtiva informados na documentação do produto. Deve ser respeitado o tipo de proteção e o EPL indicado na placa de identificação do motor, de acordo com a classificação da área onde o motor será instalado. Os motores com pés devem ser instalados sobre bases devidamente planejadas para evitar vibrações e assegurar perfeito alinhamento. O eixo do motor deve ser adequadamente alinhado com o eixo da máquina acionada. Um alinhamento incorreto, bem como uma tensão inadequada das correias de acionamento, certamente danificarão os mancais, resultando em excessivas vibrações e até causando a ruptura do eixo.

Devem ser respeitadas as cargas radiais e axiais admissíveis no eixo indicadas no manual geral no site. Sempre que possível, utilize acoplamentos flexíveis. Nos motores com rolamentos com lubrificação a óleo ou sistema de lubrificação tipo Oil Mist, conecte os tubos de refrigeração e lubrificação (caso disponíveis). Para mancais lubrificados a óleo, o nível do óleo deve permanecer na metade do visor.

Remova a graxa de proteção contra corrosão da ponta do eixo e do flange apenas imediatamente antes da instalação do motor. A não ser que haja especificação ao contrário no pedido de compra, os motores WEG são balanceados dinamicamente com "meia chaveta" e em vazio (desacoplados). Os elementos de transmissão, como polias, acoplamentos, etc., devem ser adequadamente balanceados, antes de serem instalados no eixo do motor.

	ATENÇÃO! <ul style="list-style-type: none">Os bujões de dreno devem sempre ser posicionados de forma que a drenagem seja facilitada (no ponto mais baixo do motor). Motores com bujões de dreno de borracha saem de fábrica na posição fechada e devem ser abertos periodicamente para permitir a saída da água condensada. Para ambientes com elevada condensação de água e motores com grau de proteção IP55, os drenos podem ser montados na posição aberta. Para motores com grau de proteção IP56, IP65 ou IP66, os drenos devem permanecer na posição fechada, sendo abertos apenas durante a manutenção do motor. Motores com lubrificação do tipo Oil Mist devem ter seus drenos conectados a um sistema de coleta específico. Os bujões de dreno de motores à prova de explosão não podem ser removidos durante os procedimentos de instalação e manutenção do motor. Não cubra e obstrua a ventilação do motor. Mantenha uma distância mínima livre de ¼ do diâmetro da entrada de ar da defletora em relação à distância das paredes. O ar utilizado para refrigeração do motor deve estar na temperatura ambiente, limitada à faixa de temperatura indicada na placa de identificação do motor (quando não indicado, considerar de -20 °C a +40 °C). Para motores montados em ambientes descobertos ou montados na posição vertical, é necessário o uso de uma proteção adicional contra a entrada de líquidos e/ou partículas sólidas, por exemplo, uso de um chapéu. Para evitar acidentes, certifique-se, antes de ligar o motor, de que o aterramento foi realizado conforme as normas vigentes e que a chaveta esteja bem fixa. Conecte o motor corretamente à rede elétrica através de contatos seguros e permanentes, observando sempre os dados informados na placa de identificação, como tensão nominal, esquema de ligação, etc. Quando utilizado terminal, todos os fios que formam o cabo multifilar devem estar presos dentro da luva. O isolamento dos cabos dos acessórios deve ser mantido até 1 mm do ponto de conexão do conector.
---	--

Quando fornecido com conectores identificados com "W-A12", "W-B12(160V)" ou "W-B12(500V)", asseguintes características devem ser respeitadas:

Tabela 3.1: Designação do conector

Característica	Designação do Conector		
	W-A12	W-B12 (160 V)	W-B12 (500 V)
Tensão	até 160 V	até 160 V	até 500 V
Corrente	Máx. 15 A	Máx. 15 A	Máx. 20 A
Seção transversal do condutor	0,3 a 2,5 mm²	0,3 a 4 mm²	0,3 a 4 mm²
Quantidade de cabos por ponto de conexão	2x1 mm²	2x1,5 mm²	2x1,5 mm²
Torque de aperto	0,5 a 0,7 Nm		
Temperatura de trabalho	-20 °C a + 80 °C		
Marcação ATEX / Certificação ATEX	II 2G Ex eb IIC Gb / I M2 Ex eb I Mb / PTB 06 ATEX 1078 U		
Marcação IECEx / Certificado IECEx	Ex eb IIC Gb / Ex eb I Mb / IECEx PTB 17.0014U		
Marcação UKEX / Certificação UKEX	II 2G Ex eb IIC Gb / I M2 Ex eb I Mb / BAS21UKEX0454U		

Quando fornecido com placa de bornes "Ex eb" de acordo com os certificados PTB 03 ATEX 1153 U / IECEx PTB 11.0088U, é permitido um máximo de 2 (dois) cabos unipolares por conexão no terminal. Para a conexão do cabo de alimentação, sistema de aterramento e montagem da tampa da caixa de ligação, devem ser respeitados os torques de aperto indicados nas Tabelas 3.2 e 3.3.

Tabela 3.2: Torques de aperto para elementos de fixação [Nm]

Tipo de Proteção do Invólucro	Componente	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	
"Ex db Ex db eb"	Tampa da caixa de ligação	Classe 8.8/12.9	-	3,5 a 5	6 a 12	14 a 30	28 a 60	45 a 105	75 a 110	115 a 170	230 a 330
		Classe A2-70/ A4-70	-	3,5 a 5	6 a 8,5	14 a 19	28 a 40	45 a 60	75 a 100	115 a 170	230 a 290
	Aterramento	1,5 a 3	3 a 5	5 a 8,5	10 a 18	28 a 40	45 a 60	-	115 a 170	-	
	À prova de explosão – Pinos e buchas	Terminal principal	-	-	-	-	10	14	-	25	36
Parafuso de travamentos da cabeça do pino		-	3 a 7	4 a 8	7 a 11	-	-	-	-	-	
	Parafuso de travamentos do cabo de alimentação	-	-	-	2 a 6	6 a 10	-	-	-	-	
	Placas de bornes de BMC	1 a 1,5	2 a 4	4 a 6,5	6,5 a 9	10 a 18	15,5 a 30	-	30 a 50	50 a 75	

Tipo de Proteção do Invólucro	Componente	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
"Ex ec Ex tb Ex tc Ex eb"	Tampa da caixa de ligação	-	3 a 5	4 a 8	8 a 15	18 a 30	25 a 40	30 a 45	35 a 50	-
	Aterramento	1,5 a 3	3 a 5	5 a 8,5	10 a 18	28 a 40	45 a 60	-	115 a 170	-
	Pinos da placa de bornes	1 a 1,5	2 a 4	4 a 6,5	6,5 a 9	10 a 18	15,5 a 30	-	30 a 50	50 a 75
	Parafuso de fixação da placa de bornes	-	3 a 5	5 a 8,5	10 a 18	28 a 40	45 a 60	75 a 100	115 a 170	-

Tabela 3.3: Torques de aperto para prensa-cabos e tampões roscados [Nm]

Rosca	Material	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M80
Métrica	Plástico	3 a 5	3 a 5	6 a 8	6 a 8	6 a 8	6 a 8	6 a 8	6 a 8
	Metálico	40 a 50	40 a 50	55 a 70	65 a 80	80 a 100	100 a 120	115 a 140	160 a 190
Rosca	Material	NPT 1/2"	NPT 3/4"	NPT 1"	NPT 1 1/2"	NPT 2"	NPT 2 1/2"	NPT 3"	NPT 4"
NPT	Plástico	-	5 a 6	6 a 8	6 a 8	6 a 8	6 a 8	6 a 8	6 a 8
	Metálico	40 a 50	40 a 50	55 a 70	65 a 80	100 a 120	115 a 140	150 a 175	200 a 240


Para o dimensionamento dos cabos de alimentação e dos dispositivos de manobra e de proteção deve-se considerar: a corrente nominal do motor, o fator de serviço, o comprimento dos cabos, entre outros. Para motores sem placa de bornes, isole os cabos terminais do motor, utilizando materiais isolantes compatíveis com a classe de isolamento informada na placa de identificação.

A distância de isolamento entre partes vivas não isoladas entre si e entre partes vivas e partes aterradas deve respeitar a Tabela 3.4.

Tensão	Tipo de Proteção de Invólucro	
	Ex eb / Ex db eb	Ex ec/ Ex db/ Ex tb / Ex tc
U ≤ 440 V	6	4
440 < U ≤ 690 V	10	5,5
690 < U ≤ 1000 V	14	8
1000 < U ≤ 6900 V	60	45
6900 < U ≤ 11000 V	100	70
11000<U ≤ 16500 V	-	105

Os sensores de segurança intrínseca devem ser conectados a uma barreira de segurança intrínseca que corresponda aos seguintes parâmetros de entrada.

Fabricante	Parâmetros de entrada da barreira de segurança intrínseca		
	Ui (V)	Ii (mA)	Pi (mW)
ALUTAL	30	120	650
CONSISTEC	11	50	137
	16	15	60
EPHY-MESS	17	55	1000
	25	80	2000
H. HEINZ Meßwiderstände	30	25	100
RAVIRAJ (Pt-100 and Pt-1000)	10	25	25
RAVIRAJ (Ni-120)	10	25	25
RAVIRAJ (Thermistor PTC)	10	2	4,7
RAVIRAJ (Thermocouple)	1,5	100	25


	ATENÇÃO! <p>Tomar as medidas necessárias para assegurar o grau de proteção, o EPL e o tipo de proteção do invólucro indicado na placa de identificação do motor:</p> <ul style="list-style-type: none">Nas entradas de cabos não utilizadas de caixas de ligação, que devem ser devidamente fechadas com bujões certificados. Nos componentes fornecidos em avulso (como, por exemplo, caixas de ligação montadas em separado).
---	---

As entradas de cabos utilizadas para alimentação e controle devem empregar componentes (como, por exemplo, prensa cabos e eletrodutos) que atendam as normas e regulamentações vigentes em cada país. Para motores "Ex db", os eletrodutos são permitidos somente para equipamentos elétricos do grupo II.

Os elementos de fixação montados nos furos roscados passantes no invólucro do motor (como, por exemplo, no flange) devem ser vedados, com os produtos indicados no Capítulo 5, para assegurar o grau de proteção indicado na placa de identificação do motor.

O motor deve ser instalado com dispositivos de proteção contra sobrecarga. Estes dispositivos de proteção podem estar integrados ao motor (como termistores nos enrolamentos) ou instalados externamente, onde monitoram a carga do motor pela corrente nominal. Para motores trifásicos recomenda-se também a instalação de sistemas de proteção contra falta de fase. Motores acionados por inversor de frequência obrigatoriamente devem ter suas proteções térmicas do enrolamento ligadas. Para motores com alimentação por Soft Starter, medidas efetivas para limitar a temperatura do motor devem ser realizadas pelo instalador de acordo com as normas de instalação vigentes. Para os demais métodos de partida, o uso das proteções térmicas é opcional.

Para motores "Ex ec", "Ex db", "Ex db eb", "Ex tb" e "Ex tc": todas as proteções térmicas (RTDs, protetores térmicos bimetalicos e termistores para proteção do estator) usadas no circuito de proteção do motor podem ser conectados via um controlador industrial padrão instalado em uma área segura. Para motores "Ex eb": todas as proteções térmicas (RTDs, protetores térmicos bimetalicos e ter-mistores para proteção do estator) devem ser devidamente certificados como equipamento Ex ou devem ser protegidos separadamente pelo uso de uma fonte de segurança intrínseca que garanta o mínimo nível de proteção EPL Gb.


	ATENÇÃO! <p>Para motores sem placa de bornes, não empurrar o comprimento excedente dos cabos de ligação para o interior do motor para evitar que os mesmos encostem no rotor.</p>
--	--


Verifique o correto funcionamento dos acessórios (freio, encoder, proteção térmica, ventilação forçada, etc.) instalados no motor antes de colocá-lo em operação. Os limites de temperatura de desligamento das proteções térmicas podem ser definidos de acordo com a aplicação, porém, não devem ultrapassar os valores indicados na Tabela 3.6.

<i>Tabela 3.6: Temperatura máxima de atuação das proteções térmicas</i>			
Componente	Tipo de Proteção Usado	Classe de Temperatura	Temperatura Máxima de Operação para Desligamento (°C)
Enrolamento	Ex db	T3/T2	180
		T4	150
		T5	120
	Ex ec	T6	100
		T3	155
		T3	110
Ex tc	T125 °C	140	
	T125 °C	140	
Mancal	Todas	Todas	120

Notas:
(1) A quantidade e o tipo de proteção térmica instalada no motor estão informados nas placas de identificação adicionais do mesmo.
(2) No caso de proteção térmica com resistência calibrada (por exemplo, Pt-100), o sistema de monitoramento deve ser ajustado na temperatura máxima de operação indicada na Tabela 3.6.
(3) Para a linha W23Xec Sync+ use um protetor térmico de 120 °C para motores e para a linha W23Xeb Sync+ use um protetor térmico de 110 °C.


Na aplicação de motores "Ex eb", o dispositivo de proteção térmica ou dispositivo de proteção contra sobrecorrente, em caso de sobrecarga ou de rotor bloqueado, devem atuar com retarda-mento de tempo em função da corrente e monitorar os cabos de alimentação externos. O tempo "te" indicado na placa de identificação do motor não poderá ser ultrapassado. Os motores "Ex eb", submetidos a condições de tempo de aceleração maior que 1,7 x tempo "te", devem ser protegidos por meio de dispositivo de proteção contra sobrecorrente. Os limites de temperatura de alarme e desligamento das proteções térmicas podem ser definidos de acordo com a aplicação, porém, não devem ultrapassar os valores indicados na Tabela 3.6. Os motores W23Xeb Sync+ são protegidos termicamente e não utilizam o tempo "te".

	ATENÇÃO! <p>Motores equipados com protetores térmicos do tipo Automático religarão automaticamente assim que o motor resfriar. Assim não usar motores com proteção térmica automática em aplicações, onde o religamento automático pode tornar-se perigoso para pessoas ou para o equipamento. Caso o protetor térmico automático atuar, desconectar o motor da rede elétrica e verificar a causa da atuação do protetor térmico.</p>
---	--

	ATENÇÃO! <p>Inversores de frequência podem ocasionar tensões no eixo e correntes elétricas de alta frequência pelos rolamentos. Motores síncronos de ímãs permanentes devem ser alimentados com cabos blindados simétricos com prensa cabos metálicos ("EMC cable glands"), que proporcionem conexão de 360°. Além do sistema de aterramento protetivo do acionamento, devem ser utilizadas conexões adicionais de equipotencialização entre motor e inversor, as quais devem ser realizadas preferencialmente com condutores chatos, como tiras metálicas ou cordoalhas metálicas trançadas.</p>
--	--

Para motores da linha W60 com trocador de calor ar-água, consultar os dados da água na placa fixa no radiador. Para o uso de inversor de frequência é obrigatório seguir as instruções do manual do motor 50034162 (Manual Geral de Instalação, Operação e Manutenção de Motores Elétricos para Atmosferas Explosivas), do Guia Técnico 50029351 (Motores de indução alimentados por inversores de frequência PWM) e do manual do inversor de frequência disponíveis no site **www.weg.net**.

4 OPERAÇÃO

	ATENÇÃO! <p>Durante a operação, não toque nas partes não isoladas energizadas e nunca toque ou permaneça muito próximo de partes girantes. Assegure que a resistência de aquecimento esteja desligada durante a operação do motor.</p>
---	---

Os valores nominais de desempenho e as condições de funcionamento estão especificados na placa de identificação do motor. As variações da tensão e da frequência de alimentação nunca devem exceder os limites estabelecidos nas normas vigentes. Possíveis desvios em relação à operação normal (atuação das proteções térmicas, aumento do nível de ruído, vibração, temperatura e corrente) devem ser avaliados por pessoal capacitado. Não é recomendada a utilização de rolamento de rolos para acoplamento direto entre o motor e a carga acionada. Motores equipados com rolamento de rolos necessitam de uma carga radial mínima para uma operação satisfatória. Durante o desligamento da máquina, os sistemas de lubrificação dos mancais a óleo ou oil mist e de refrigeração têm que permanecer ligados até a parada total da máquina. Caso ocorra falha no sistema de lubrificação e/ou refrigeração, desligar o motor imediatamente.

Após a parada do motor, os sistemas de refrigeração e de lubrificação (se houver) devem ser desligados e as resistências de aquecimento (se houver) devem ser ligadas. Em caso de dúvidas, desligar o motor imediatamente e contatar o Assistente Técnico Autorizado WEG para atmosfera explosiva mais próximo.

5 MANUTENÇÃO

<div> !</div>	ATENÇÃO! Antes de iniciar qualquer serviço no motor, este tem que estar completamente parado, desconectado da rede de alimentação e protegido contra eventual religamento. Mesmo quando o motor estiver parado pode haver tensões nos terminais das resistências de aquecimento. A desmontagem do motor durante o período de garantia somente deve ser realizada por assistente técnico autorizado WEG para atmosfera explosiva. Para motores com rotor de ímãs permanentes (motores W23 Sync+, WMagnet e WQuattro), a montagem e desmontagem do motor requerem a utilização de dispositivos adequados devido a forças de atração ou de repulsão que ocorrem entre peças metálicas. Este serviço somente deve ser realizado por Assistente Técnico Autorizado WEG com treinamento específico para tal operação. Pessoas que utilizam marca-passo não podem manusear estes motores. Os ímãs permanentes também podem causar distúrbios ou danos em outros equipamentos elétricos e componentes durante a manutenção. Após o desligamento de motores à prova de explosão ou com proteção por invólucro, aguarde 60 minutos para carcaças IEC 71 a 200 e NEMA 143/5 a 324/6 e 150 minutos para carcaças IEC 225 a 355 e NEMA 364/5 a 586/7 para abrir a caixa de ligação e/ou desmontar o motor. Para uma fácil remoção da tampa da caixa de ligação para motores W22Xdb com caixa de ligação integrada à carcaça: remova um bujão (se disponível) e então gire a tampa da caixa de ligação antes de executar o procedimento de remoção. Reinstalar o bujão de acordo com o Capítulo 3 (Instalação) após concluir os procedimentos de manutenção. Para motores das linhas W50 e HGF, fornecidos com ventiladores axiais, o motor e o ventilador axial possuem indicações de sentido de rotação distintas, para prevenir uma montagem incorreta. O ventilador deve ser montado de tal modo que a seta indicativa do sentido de rotação esteja sempre visível, olhando do lado externo do motor (no lado não acionado). A marcação indicada na pá do ventilador, CW para sentido de rotação horário ou CCW para sentido de rotação anti-horário, indica o sentido de rotação do motor (olhando para o lado acionado).
---	---

Motores com grau de proteção superior a IP55 são fornecidos com produto anticorrosivo nos encaixes e parafusos. Antes de montar os componentes com faces usinadas (por exemplo, tampas da caixa de ligação de motores à prova de explosão), limpar as superfícies e aplicar uma nova camada deste produto. Para motores à prova de explosão, utilizar nos encaixes somente os seguintes produtos anticorrosivos: Lumomoly PT/4 (fabricante Lumobras para faixa de temperatura ambiente -20 °C a +80 °C) ou Molykote DC 33 (fabricante Dow Corning para faixa de -55 °C a +80 °C). Para os demais tipos de proteção, utilizar nos encaixes o produto Loctite 5923 (fabricante Henkel). Para motores à prova de explosão, cuidado adicional deve ser tomado com as superfícies usinadas de passagem de chama, de maneira a não conter rebarbas, riscos, etc., que reduzam seu comprimento e/ou aumentem a folga da passagem de chama. Para qualquer reparo, entre em contato a WEG. Para o encaixe das caixas de ligação dos motores à prova de explosão e suas respectivas tampas, a folga entre as mesmas não deve exceder os valores indicados na Tabela 5.1.

<i>Tabela 5.1: Folga máxima entre tampa e caixa de ligação para motores à prova de explosão</i>					
Linha de Produto	Carcaça	Junta Plana		Junta Cilíndrica	
		Folga (máxima)	Comprimento (mínima)	Folga (máxima)	Comprimento (mínima)
W21Xdb	IEC 90 a 355 NEMA 143 a 586/7	0,05 mm	Sob consulta	Não disponível	
W22Xdb	IEC 71 e 80	Não disponível		0,15 mm	12,5 mm
	IEC 90 a 355 NEMA 143 a 586/7	0,075 mm	6 mm	0,15 mm	19 mm

Para a montagem das tampas da caixa de ligação, observar os torques de aperto indicados na Tabela 3.2. Se for necessário substituir um elemento de fixação, é necessário que a qualidade e dimensões do mesmo sejam mantidos. Para motores à prova de explosão, os elementos de fixação deverão ter uma resistência à tração igual ou superior a classe 12,9, para material de aço carbono e, classe A2-70 ou A4-70, no material em aço inoxidável. Motores que possuem risco potencial de acúmulo de carga eletrostática, fornecidos devidamente identificados, devem ser limpos de maneira cuidadosa, como, por exemplo, com uso de pano úmido, a fim de evitar a geração de descargas eletrostáticas. Para motores com proteção por invólucro (do grupo III), é permitida uma camada de poeira combustível sobre o invólucro de, no máximo, cinco milímetros (5 mm). Inspeccione periodicamente o funcionamento do motor segundo a sua aplicação, assegurando um livre fluxo de ar. Inspeccione as vedações, os parafusos de fixação, os mancais, os níveis de vibração e de ruído, os drenos, etc. O intervalo de relubrificação dos mancais está indicado na placa de identificação do motor (informações adicionais no website **www.weg.net**).

6 INSTRUÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações sobre o transporte, armazenagem, manuseio, instalação, operação, manutenção, reparo e descarte de motores elétricos e para consultar a lista de Assistências Técnicas Autorizadas para Atmosferas Explosivas, acesse o manual 50034162 no site **www.weg.net**. Para aplicações e condições especiais de operação (manual 50026367 para motores Smoke Extraction, manual 50021973 para Motofreios, manual 50078700 para Motores Eletronicamente Controlados, manual 14629920 para motores Roller Table, manual 50106963 para motores WEG Lift Gearless) é necessário consultar o manual no site ou entrar em contato com a WEG. Ao entrar em contato com a WEG, tenha em mãos a designação completa do motor, bem como seu número de série e data de fabricação indicados na placa de identificação do motor. Para motores fornecidos com sensor WEG Motor Scan, consulte as orientações de instalação através do Manual de Visão Geral do Recebimento à Operação (10008475131) disponível em **www.weg.net**.

7 TERMO DE GARANTIA

A WEG Equipamentos Elétricos S/A, Unidade Motores ("WEG"), oferece garantia contra defeitos de fabricação e de materiais para seus produtos por um período de 18 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal da fábrica ou do distribuidor/revendedor, limitado a 24 meses da data de fabricação. Para os motores das linhas HGF e W60, a garantia oferecida é de 12 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal da fábrica ou do distribuidor/revendedor, limitado a 18 meses a partir da data de fabricação. Nos prazos de garantia acima estão contidos os prazos de garantia legal, não sendo cumulativos entre si. Caso um prazo de garantia diferenciado estiver definido na proposta técnico-comercial para determinado fornecimento, este prevalecerá sobre os prazos acima. Os prazos estabelecidos acima independem da data de instalação do produto e de sua entrada em operação. Na ocorrência de um desvio em relação à operação normal do produto, o cliente deve comunicar imediatamente por escrito à WEG sobre os defeitos ocorridos, e disponibilizar o produto para a WEG ou seu Assistente Técnico Autorizado pelo prazo necessário para a identificação da causa do desvio, verificação da cobertura da garantia, e para o devido reparo. Para ter direito à garantia, o cliente deve atender às especificações dos documentos técnicos da WEG, especialmente àquelas previstas no Manual de Instalação, Operação e Manutenção dos produtos, e às normas e regulamentações vigentes em cada país. Não possuem cobertura da garantia os defeitos decorrentes de utilização, operação e/ou instalação inadequadas ou inapropriadas dos equipamentos, sua falta de manutenção preventiva, bem como defeitos decorrentes de fatores externos ou equipamentos e componentes não fornecidos pela WEG. A garantia não se aplica se o cliente, por própria iniciativa, efetuar reparos e/ou modificações no equipamento sem prévio consentimento por escrito da WEG. A garantia não cobre equipamentos, partes e/ou componentes, cuja vida útil for inferior ao período de garantia. Não cobre, igualmente, defeitos e/ou problemas decorrentes de força maior ou outras causas que não podem ser atribuídas à WEG, como por exemplo, mas não limitado a: especificações ou dados incorretos ou incompletos por parte do cliente, transporte, armazenagem, manuseio, instalação, operação e manutenção em desacordo com as instruções fornecidas, acidentes, deficiências de obras civis, utilização em aplicações e/ou ambientes para os quais o produto não foi projetado, equipamentos e/ou componentes não incluídos no escopo de fornecimento da WEG.

A garantia não inclui os serviços de desmontagem nas instalações do cliente, os custos de transporte do produto e as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação do pessoal da Assistência Técnica, quando solicitados pelo cliente. Os serviços em garantia serão prestados exclusivamente em oficinas de Assistência Técnica Autorizadas pela WEG ou na sua própria fábrica. Em nenhuma hipótese, estes serviços em garantia prorrogarão os prazos de garantia do equipamento. A responsabilidade civil da WEG está limitada ao produto fornecido, não se responsabilizando por danos indiretos ou emergentes, tais como lucros cessantes, perdas de receitas e afins que, porventura, decorrerem do contrato firmado entre as partes.

8 CERTIFICADOS

A lista de motores para cada tipo de proteção, seu certificado e sua marcação na placa de identificação é apresentada a seguir:

Certificados INMETRO	
Modelo	Marcação
Invólucro à Prova de Explosão "db"	
Carcaças 56-61, trifásico/ monofásico	Ex db IIA T4 Gb
Carcaças 90-355, trifásico (W21Xdb)	Ex db IIB T3 ou T4 Gb
	Ex db eb IIB T3 ou T4 Gb
Carcaças 71-80, trifásico (W22Xdb)	Ex db IIB ou IIC T4 Gb Ex db eb IIB ou IIC T4 Gb Ex db I Mb Ex db eb I Mb
Carcaças 90-132, trifásico (W22Xdb)	
Carcaças 160-200, trifásico (W22Xdb)	
Carcaças 225-250, trifásico (W22Xdb)	
Carcaças 280-355, trifásico (W22Xdb)	

Tipo de Proteção "ec"	
Carcaças 63-355, trifásico (W21Xec)	Ex ec IIC T3 Gc
Carcaças 315-630, trifásico (HGF)	Ex ec IIC T3/T4 Gc
Carcaças 80-450, trifásico (W23 Sync)	
Carcaças 63-355, trifásico (W22Xec)	Ex ec IIC T3 Gc
Carcaças 315-450, trifásico (W50Xec)	Ex ec IIC T3/T4 Gc
Carcaças 315-450, trifásico (W51HDXec)	
Carcaças 315-1000, trifásico(W60Xec)	Ex ec IIC T3/T4 Gc

Segurança Aumentada "eb"	
Carcaças 63-355, trifásico (W22Xeb)	Ex eb IIC T3 Gb
Carcaças 80-450, trifásico (W23 Sync)	Ex ec IIC T3/T4 Gb

Proteção por Invólucro "t"	
Carcaças 63-355, trifásico (W21Xtc)	Ex tc IIIB T125°C/T160°C Dc
Carcaças 63-355, trifásico (W22Xtc)	
Carcaças 63-355, trifásico (W21Xtb)	Ex tb IIIC T125°C/T160°C Db
Carcaças 63-355, trifásico (W22Xtb)	
Carcaças 63-355, trifásico (W22Xeb)	Ex tb IIIC T125°C Db
Carcaças 71-80, trifásico (W22Xdb)	Ex tb IIIC T125°C Db
Carcaças 80-450, trifásico (W23 Sync)	
Carcaças 80-450, trifásico (W23 Sync)	Ex tb IIIC T160 °C Db
Carcaças 80-450, trifásico (W23 Sync)	Ex tc IIIB T125 °C Dc
Carcaças 80-450, trifásico (W23 Sync)	Ex tc IIIB T160 °C Dc
Carcaças 90-132, trifásico (W22Xdb)	Ex tb IIIC T125°C Db
Carcaças 160-200, trifásico (W22Xdb)	
Carcaças 225-250, trifásico (W22Xdb)	
Carcaças 280-355, trifásico (W22Xdb)	Ex tb IIIC T125°C/T160°C Db
Carcaças 315-450, trifásico (W50Xtb)	
Carcaças 315-450, trifásico (W51HDXtb)	Ex tc IIIB T125°C/T160°C Dc
Carcaças 315-450, trifásico (W50Xtc)	
Carcaças 315-450, trifásico (W51HDXtc)	
Carcaças 315-630, trifásico (HGF)	Ex tb IIIC T125°C/T160°C Db
Carcaças 315-630, trifásico (HGF)	Ex tc IIIB T125°C/T160°C Dc
Carcaças 315-1000, trifásico (W60Xtb)	Ex tb IIIC T125°C/T160°C Dc
Carcaças 315-1000, trifásico (W60Xtc)	Ex tc IIIB T125°C/T160°C Dc