

DIMENSIONAL

**Instruções de Montagem**  
**Instruções de Montagem**  
**Assembly Instructions**

10000779984.00

DWA1250...1600  
DWM1250...1600  
DWG1250...1600  
IWA1250...1600

**BD DWA1250...1600**  
**Bobina de disparo**

- 1- Retirar la tapa de accesorios del interruptor quitando sus 2 tornillos.
- 2- Montar la bobina de disparo (B.D.) en la cavidad interna de la tapa, en el alojamiento correspondiente (fase R), colocarla hasta que quede totalmente insertada.
- 3- Colocar el tornillo (A) de fijación del accesorio.
- 4- Verificar que el accionador (B) de la (B.D.) se ubica encima de la fase de disparo (C) (según detalle 1).
- 5- Verificar que en la posición abierto del interruptor, el contacto móvil (D) asome el fin de curso (E) de la (B.D.).
- 6- Realizar la salida de los cables por la ranura existente en la tapa de accesorios.
- 7- Colocar la tapa de accesorios con sus 2 tornillos y verificar su correcto funcionamiento.
- 8- Alimentar la (B.D.) con la tensión nominal correspondiente, verificando la apertura del interruptor, y que el contacto de fin de curso (E) desconecte la alimentación.

**BD DWA1250...1600**  
**Bobina de disparo**

- 1- Retirar a tampa de accesorios do disjuntor retirando os 2 parafusos de fixação.
- 2- Montar a bobina de disparo (B.D.) no alojamento correspondente (fase R). Coloca-la até que fique totalmente inserada.
- 3- Colocar o parafuso (A) de fixação do acessório.
- 4- Verificar que o acionador (B) da (B.D.) atue acima da câme de disparo (C) (segundo o detalhe 1).
- 5- Verificar na posição aberto do disjuntor, que o contato móvel (D) deve acionar o fim de curso (E) da (B.D.).
- 6- Fazer a saída dos cabos, na ranhura existente na tampa de accesorios do disjuntor.
- 7- Colocar a tampa de accesorios do disjuntor, fixando os 2 parafusos, e verificar seu correto funcionamento.
- 8- Ligar a (B.D.) com a tensão nominal correspondente, verificando a abertura do disjuntor, e que o contato de fim de curso (E) desligue a alimentação.

**BD DWA1250...1600**  
**Shunt Trip Release**

- 1- Remove the cover of accessories of the Circuit Breaker taking away its 2 fixation screws.
- 2- Assemble the Shunt Trip Release (B.D) in the internal cavity of the cover, in its corresponding location (phase R). Place it until it is totally inserted.
- 3- Place the screw (A) fixing the accessory.
- 4- Verify that the actuator (B) of the Shunt Trip works above the trigger cam (C) according to detail 1).
- 5- Verify that in the opening position of the Circuit-Breaker, the movel contact (D) must activate the limit switch (E) of the Shunt Trip (B.D).
- 6- Make the cables output through the groove on the accessories cover.
- 7- Place the cover of accessories, fixing the 2 closing screws, verifying the correct functioning.
- 8- Provide the energy to the Shunt Trip (B.D) with the corresponding nominal voltage, verifying the opening of the Circuit Breaker, and that the limit switch contact (E) disconnects the power supply.

WEG Automação  
www.weg.net

Detalle 1  
Detail 1

297
210

FRENTE

**Instruções de Montagem**  
**Instruções de Montagem**  
**Assembly Instructions**

10000779984.00

DWA1250...1600  
DWM1250...1600  
DWG1250...1600  
IWA1250...1600

**BD DWA1250...1600**  
**Bobina de disparo**

- 1- Retirar a tampa de accesorios do interruptor quitando sus 2 tornillos.
- 2- Montar la bobina de disparo (B.D.) en la cavidad interna de la tapa, en el alojamiento correspondiente (fase R), colocarla hasta que quede totalmente insertada.
- 3- Colocar el tornillo (A) de fijación del accesorio.
- 4- Verificar que el accionador (B) de la (B.D.) se ubica encima de la fase de disparo (C) (según detalle 1).
- 5- Verificar que en la posición abierto del interruptor, el contacto móvil (D) asome el fin de curso (E) de la (B.D.).
- 6- Realizar la salida de los cables por la ranura existente en la tapa de accesorios.
- 7- Colocar la tapa de accesorios con sus 2 tornillos y verificar su correcto funcionamiento.
- 8- Alimentar la (B.D.) con la tensión nominal correspondiente, verificando la apertura del interruptor, y que el contacto de fin de curso (E) desconecte la alimentación.


**BD DWA1250...1600**  
**Bobina de disparo**

- 1- Retirar a tampa de accesorios do disjuntor retirando os 2 parafusos de fixação.
- 2- Montar a bobina de disparo (B.D.) no alojamento correspondente (fase R). Coloca-la até que fique totalmente inserada.
- 3- Colocar o parafuso (A) de fixação do acessório.
- 4- Verificar que o acionador (B) da (B.D.) atue acima da câme de disparo (C) (segundo o detalhe 1).
- 5- Verificar na posição aberto do disjuntor, que o contato móvel (D) deve acionar o fim de curso (E) da (B.D.).
- 6- Fazer a saída dos cabos, na ranhura existente na tampa de accesorios do disjuntor.
- 7- Colocar a tampa de accesorios do disjuntor, fixando os 2 parafusos, e verificar seu correto funcionamento.
- 8- Ligar a (B.D.) com a tensão nominal correspondente, verificando a abertura do disjuntor, e que o contato de fim de curso (E) desligue a alimentação.

**BD DWA1250...1600**  
**Shunt Trip Release**

- 1- Remove the cover of accessories of the Circuit Breaker taking away its 2 fixation screws.
- 2- Assemble the Shunt Trip Release (B.D) in the internal cavity of the cover, in its corresponding location (phase R). Place it until it is totally inserted.
- 3- Place the screw (A) fixing the accessory.
- 4- Verify that the actuator (B) of the Shunt Trip works above the trigger cam (C) according to detail 1).
- 5- Verify that in the opening position of the Circuit-Breaker, the movel contact (D) must activate the limit switch (E) of the Shunt Trip (B.D).
- 6- Make the cables output through the groove on the accessories cover.
- 7- Place the cover of accessories, fixing the 2 closing screws, verifying the correct functioning.
- 8- Provide the energy to the Shunt Trip (B.D) with the corresponding nominal voltage, verifying the opening of the Circuit Breaker, and that the limit switch contact (E) disconnects the power supply.

VERSO



DOBRAS

**Instruções de Montagem**  
**Instruções de Montagem**  
**Assembly Instructions**

10000779984.00

DWA1250...1600  
DWM1250...1600  
DWG1250...1600  
IWA1250...1600

**BD DWA1250...1600**  
**Bobina de disparo**

- 1- Retirar la tapa de accesorios del interruptor quitando sus 2 tornillos.
- 2- Montar la bobina de disparo (B.D.) en la cavidad interna de la tapa, en el alojamiento correspondiente (fase R), colocarla hasta que quede totalmente insertada.
- 3- Colocar el tornillo (A) de fijación del accesorio.
- 4- Verificar que el accionador (B) de la (B.D.) se ubica encima de la fase de disparo (C) (según detalle 1).
- 5- Verificar que en la posición abierto del interruptor, el contacto móvil (D) asome el fin de curso (E) de la (B.D.).
- 6- Realizar la salida de los cables por la ranura existente en la tapa de accesorios.
- 7- Colocar la tapa de accesorios con sus 2 tornillos y verificar su correcto funcionamiento.
- 8- Alimentar la (B.D.) con la tensión nominal correspondiente, verificando la apertura del interruptor, y que el contacto de fin de curso (E) desconecte la alimentación.

**BD DWA1250...1600**  
**Bobina de disparo**

- 1- Retirar a tampa de accesorios do disjuntor retirando os 2 parafusos de fixação.
- 2- Montar a bobina de disparo (B.D.) no alojamento correspondente (fase R). Coloca-la até que fique totalmente inserada.
- 3- Colocar o parafuso (A) de fixação do acessório.
- 4- Verificar que o acionador (B) da (B.D.) atue acima da câme de disparo (C) (segundo o detalhe 1).
- 5- Verificar na posição aberto do disjuntor, que o contato móvel (D) deve acionar o fim de curso (E) da (B.D.).
- 6- Fazer a saída dos cabos, na ranhura existente na tampa de accesorios do disjuntor.
- 7- Colocar a tampa de accesorios do disjuntor, fixando os 2 parafusos, e verificar seu correto funcionamento.
- 8- Ligar a (B.D.) com a tensão nominal correspondente, verificando a abertura do disjuntor, e que o contato de fim de curso (E) desligue a alimentação.


**BD DWA1250...1600**  
**Shunt Trip Release**

- 1- Remove the cover of accessories of the Circuit Breaker taking away its 2 fixation screws.
- 2- Assemble the Shunt Trip Release (B.D) in the internal cavity of the cover, in its corresponding location (phase R). Place it until it is totally inserted.
- 3- Place the screw (A) fixing the accessory.
- 4- Verify that the actuator (B) of the Shunt Trip works above the trigger cam (C) according to detail 1).
- 5- Verify that in the opening position of the Circuit-Breaker, the movel contact (D) must activate the limit switch (E) of the Shunt Trip (B.D).
- 6- Make the cables output through the groove on the accessories cover.
- 7- Place the cover of accessories, fixing the 2 closing screws, verifying the correct functioning.
- 8- Provide the energy to the Shunt Trip (B.D) with the corresponding nominal voltage, verifying the opening of the Circuit Breaker, and that the limit switch contact (E) disconnects the power supply.

WEG Automação  
www.weg.net

Detalle 1  
Detail 1

3ª DOBRA
1ª DOBRA
2ª DOBRA

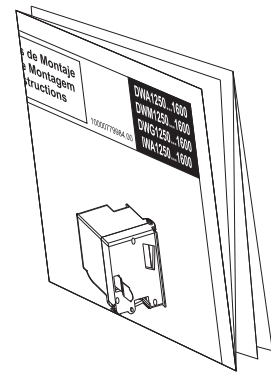



- PARA VERIFICAÇÃO DE DADOS UTILIZAR ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO, CONFORME PÁGINAS SEGUINTES.

-IMPRESSÃO: PRETO E BRANCO COM ESCALA EM CINZA

-O DOCUMENTO DEVE SER DOBRADO PELO FORNECEDOR.

-PARA IMPRESSÃO UTILIZAR ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO, CONFORME PÁGINAS SEGUINTES.

	MASSA BRUTA	MASSA LÍQUIDA	ESCALA
F	Nº MODIFICAÇÃO	RESUMO DE MODIFICAÇÕES	EXECUTADO VERIFICADO LIBERADO DATA VER
	EXECUTADO	V SILVA	
	VERIFICADO	SOCRATES	
	LIBERADO	FABIO	
	DATA LIBER.	20/07/09	
		<p><b>BULA BD WA1250...1600</b> Material: Papel Normal Gramatura: 60g</p>	<p>10000779984</p> <p><b>000   00</b></p> <p>FOLHA 1 / 1</p>

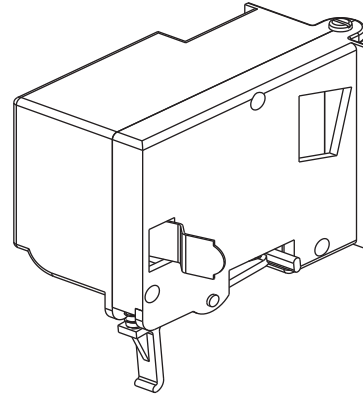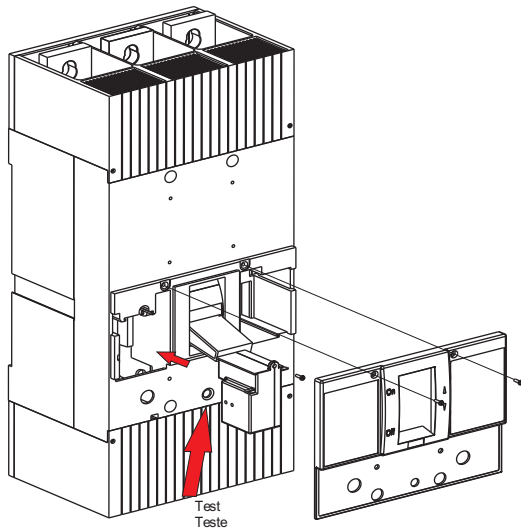

### **BD DWA1250...1600** **Bobina de disparo**

- 1- Retirar la tapa de accesorios del interruptor quitando sus 2 tornillos.
- 2- Montar la bobina de disparo (B.D), en la cavidad interna de la tapa, en el alojamiento correspondiente (fase R), colocarla hasta que quede totalmente insertada.
- 3- Colocar el tornillo (A) de fijación del accesorio.
- 4- Verificar que el accionador (B) de la (B.D), actúe encima de la leva de disparo (C) (segun detalle 1).
- 5- Verificar que en la posición abierto del interruptor, el contacto móvil (D) accione el fin de curso (E) de la (B.D).
- 6- Realizar la salida de los cables por la ranura existente en la tapa de accesorios.
- 7- Colocar la tapa de accesorios con sus 2 tornillos y verificar su correcto funcionamiento.
- 8- Alimentar la (B.D) con la tensión nominal correspondiente, verificando la apertura del interruptor, y que el contacto de fin de curso (E) desconecte la alimentación

### **BD DWA1250...1600** **Bobina de disparo**

- 1- Retirar a tampa de accesorios do disjuntor soltando os 2 parafusos de fixação.
- 2- Montar a bobina de disparo (B.D), no alojamento correspondente (fase R). Coloca-lha até que fique totalmente inserida.
- 3- Colocar o parafuso (A) de fixação do accesorio.
- 4- Verificar que o acionador (B) da (B.D), atue acima da came de disparo (C) (segundo o detalhe 1).
- 5- Verificar na posição aberto do disjuntor, que o contato movíl (D) deve acionar o fim de curso (E) da (B.D).
- 6- Fazer a saída dos cabos, na ranhura existente na tampa de accesorios do disjuntor.
- 7- Colocar a tampa de accesorios do disjuntor, fixando os 2 parafusos, e verificar seu correto funcionamento.
- 8- Ligar a (B.D) com a tensão nominal correspondente, verificando a abertura do disjuntor, e que o contato de fim de curso (E) desligue a alimentação.

### **BD DWA1250...1600** **Shunt Trip Release**

- 1- Remove the cover of accessories of the Circuit-Breaker taking away its 2 fixation screws.
- 2- Assemble the Shunt Trip Release (B.D)) in the internal cavity of the cover, in its corresponding location (phase R). Place it until it be totally inserted.
- 3- Place the screw (A) fixing the accessory.
- 4- Verify that the activator (B) of the Shunt Trip works above the trigger cam (C) (according to detail 1).
- 5- Verify that in the opening position of the Circuit-Breaker, the movíl contact (D) must activate the limit switch (E) of the Shunt Trip (B.D).
- 6- Make the cables output through the groove on the accessories cover.
- 7- Place the cover of accessories, fixing the 2 closing screws, verifying the correct functioning.
- 8- Provide the energy to the Shunt Trip (B.D) with the corresponding nominal voltage, verifying the opening of the Circuit-Breaker, and that the limit switch contact (E) disconnects the power supply.

